



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari

23 GEN 2018

Prot. n. 4937

Pos. XIV. 10.3

Cagliari, 23 GEN 2018

All'Agenzia FORESTAS
Servizio territoriale di Cagliari
protocollo.cagliari@pec.forestas.it

e,p,c. Alla Direzione generale del CFVA

**Oggetto: articolo 17 L.R.8/2016 : "riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea."
Trasmissione dei Piani di Coltura e Conservazione "dei terreni siti in agro del comune di
Siurgus Donigala, in località "Belluci – Monte Moretta – Pal'e Mardis"**

Si trasmettono n° 5 copie dei Piani di Coltura e Conservazione di cui è cenno in oggetto, affinché i Vostri uffici procedano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 lettera (d) della L.R. 09.06.1999, alla notifica e sottoscrizione ai legittimi proprietari e a ritrasmettere, unitamente al verbale di restituzione, le copie di competenza del CFVA.

Nell'occasione si allega, a corredo degli atti del Vostro ufficio, una copia originale del Verbale di Collado e una copia originale della Determinazione n° 7/2018 STIR Cagliari relativa all'approvazione del verbale di collaudo stesso.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Dr. Carlo Masnata

Resp. Sett. Tecn. – Comm. dr. G.P.

S.to.- Comm. P.L.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari

Prot. 215

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 02 GEN 2018

OGGETTO: Approvazione verbale di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei terreni in regime di occupazione temporanea, ai sensi del titolo II – capo I del RDL n. 3267/1923, siti in agro del comune di Siurgus Donigala, in localita' denominata "Bellucci" - "Monte Moretta"- "Pacent'e Mardis".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTA la L.R. n. 31 del 1998 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. n. 26 del 1985 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. n. 8 del 2016 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 17;
- VISTO il R.D.L. n. 3267/1923 e il R.D. n. 1126/1926;
- VISTO il Decreto dell'assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 16666/16 del 30.05.2017 col quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari;
- CONSIDERATA la competenza di questo Servizio in relazione al richiamato regime amministrativo;
- VISTA la nota n. 40371 del 14/06/2017 della D.G. del CFVA con la quale si invitano i Servizi territoriali del CFVA ad avviare la procedura di restituzione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/2016, dei terreni in occupazione temporanea;
- CONSIDERATO che il Servizio scrivente ha avviato al verifica dei terreni in occupazione temporanea attualmente in possesso dell'Agenzia FORESTAS – Servizio territoriale di Cagliari con nota n. 43096 del 27/06/2017 e che, sulla base delle





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari

informazioni ricevute, ha trasmesso, con nota n. 53352 del 10/08/2017, alla D.G. del CFVA l'elenco dei terreni pubblici e privati oggetto di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 54 del RDL n. 3267/1923 presenti nel territorio di competenza;

VISTA la nota n. 12884 del 25/10/2005 della D.G. del CFVA con la quale si dettano procedure e modalità per la restituzione dei terreni in regime di occupazione temporanea per opere di rinsaldamento idraulico-forestale;

VISTA la comunicazione di collaudo trasmessa, con nota n. 68297 del 20/10/2017 per la pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al comune di Siurgus Donigala con la quale si avvisa dell'avvio delle operazioni di collaudo a decorrere dal giorno 14/11/2017;

CONSIDERATO che i terreni oggetto di occupazione temporanea per cui si procede sono distinti al catasto terreni del comune di Siurgus Donigala al Fg. 25 mappali 3, 5, 8, 10, 19, 29, 30 e al Fg. 27 mappali 6, 7, 8, 9;

VALUTATO che sui suddetti terreni, non sono stati rinvenuti "atti di sottomissione" ma che gli stessi sono stati oggetto di "occupazione di fatto", per quanto concerne i terreni distinti al Fg. 25, e di "cessione volontaria" per quanto concerne i terreni distinti al Fg. 27 e che di tali procedure non sono stati rinvenuti gli atti;

CONSIDERATO che comunque i suddetti terreni sono stati oggetto di opere di sistemazione idraulico-forestale a carico dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Cagliari e, successivamente, a carico dell'ex Ente Foreste della Sardegna - attualmente Agenzia FORESTAS - e per tanto occupati di fatto a decorrere dai primi anni '60 del secolo scorso;

CONSIDERATO che sugli stessi terreni sono stati effettuati gli interventi previsti dal Progetto n. 12719 Archivio Cassa del 29/02/1960 approvato con Provvedimento n. 1576/1568-BM della Cassa per le Opere Pubbliche per il Mezzogiorno per la bonifica del Bacino del Flumendosa;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari

- VISTO** il verbale di collaudo, redatto da funzionari del Servizio scrivente, col quale si descrive l'attuale stato degli interventi sistematori selvicolturali e in cui si dichiara che il soprassuolo presente, sia di origine artificiale che di origine naturale, risulta complessivamente maturo e redditizio ai sensi dell'art. 50 del RDL n. 3267/1923;
- CONSIDERATO** pertanto che sui tali terreni non sussistono condizioni determinanti l'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico salvo il verificarsi di eccezionali condizioni meteorologiche;
- VALUTATO** che sull'area in questione verrà introdotto il Piano di Coltura e Conservazione, ai sensi dell'art. 54 del RDL n. 3267/1923 e, pertanto, l'area manterrà comunque la copertura forestale esistente;
- VISTO** che, comunque, sull'area verrà applicato il vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL n. 3267/1923;

tutto quanto visto e considerato, ai sensi dell'art. 53 del RDL n. 3267/1923,

DETERMINA

- Art. 1 Sono collaudati i lavori di sistemazione idraulico-forestale relativi ai terreni siti in agro del comune di Siurgus Donigala e distinti al catasto terreni al Fg. 25 mappali 3, 5, 8, 10, 19, 29, 30 e al Fg. 27 mappali 6, 7, 8, 9;
- Art. 2 Ai sensi dell'art. 50 del RDL n. 3267/1923 i terreni sistemati possono essere riconsegnati ai legittimi proprietari, a cura dell'Agenzia FORESTAS, contestualmente alla notifica agli stessi del Piano di Coltura e Conservazione redatto e approvato dal CFVA.

Il direttore del servizio
dr. Carlo Masnata

Determinazione restituzione Siurgus Donigala-Bellucci_Moretta



Via G. Biasi, 9 09131 Cagliari (Italia) tel. +39 070 6064855 fax +39 070 6064812
Email: cfva.sir.ca@regione.sardegna.it PEC: cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it www.sardegnaambiente.it/corpoforestale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO Della difesa dell'ambiente

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

VERBALE DI COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEI TERRENI IN REGIME DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL TITOLO II – CAPO I DEL RDL N. 3267/1923 SITI IN AGRO DEL COMUNE DI SIURGUS DONIGALA IN LOCALITA' DENOMINATA "BELLUCCI" - "MONTE MORETTA" - "PADENT'E MARDIS".

/././././.

Il sottoscritto collaudatore Commissario Dr. Giovanni Pani, responsabile del Settore Tecnico e Cartografico presso il Servizio Ispettorato Territoriale del Corpo Forestale e di V.A. di Cagliari (di seguito STIR), delegato al riguardo dal direttore del Servizio dottor Carlo Masnata, e con la collaborazione del Comm. Leonardo Pilia e dell'Assistente Capo Roberto Rundini;

PREMESSO che:

- 1) con nota n. 40371 del 14/06/2017 la D.G. del CFVA ha fornito le indicazioni operative al fine di procedere all'applicazione dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 8/2016 dando priorità all'individuazione dei terreni pubblici da restituire,
- 2) con nota n. 53352 del 10/08/2017 il Servizio scrivente ha trasmesso, alla D.G. del CFVA l'elenco dei terreni (compresi nella giurisdizione di competenza), pubblici e privati, soggetti ad occupazione temporanea ai sensi dell'art. 54 del RDL n. 3267/1923,
- 3) che i terreni attualmente soggetti ad occupazione temporanea sono attualmente in possesso del Servizio territoriale di Cagliari dell'Agenzia FORESTAS,

VISTA la nota n. 68297 del 20.10.2017 di questo STIR, regolarmente recapitata a mezzo P.E.C. al comune di Siurgus Donigala e all'Agenzia Forestas - Servizio Territoriale Cagliari, con la quale i suddetti Uffici sono stati regolarmente avvisati dell'inizio operazioni di collaudo anche al fine di concordare eventuali partecipazioni al sopralluogo, la quale è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 20/10/2017 al 04/11/2017;

PRESO ATTO che allo stesso sopralluogo tecnico non si sono presentati né personale dell'Agenzia FORESTAS (quale attuale gestore dei lavori di sistemazione idraulico forestale), né funzionari rappresentanti il comune di Siurgus Donigala (quale proprietario delle aree sistemate) nonché privati interessati;

DA ATTO che in data 14.11.2017, unitamente al personale di questo STIR già citato e al comandante della Stazione Forestale di Senorbi, Ispettore Sup. Giovanni Battista Marras, ha proceduto alle operazioni di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestali, effettuati ai sensi del Titolo II, Capo I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani – del RDL n. 3267/1923 sulle seguenti aree sottoposte ad occupazione temporanea con occupazione di fatto, per quanto concerne i mappali al Fg. 25, e cessione volontaria da parte del Comune di Siurgus Donigala, per quanto concerne i mappali al Fg. 27, a decorrere dal 01/01/1961, tutte situate in agro di Siurgus Donigala, dei seguenti terreni individuati sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia FORESTAS

Località “Bellucci”, agro di Siurgus Donigala:

Foglio	Mappale	Superficie Ha	Proprietario
25	3	26.87.20	Comune Siurgus Donigala
25	5	0.69.60	Comune Siurgus Donigala
25	8	24.80.35	Comune Siurgus Donigala
25	10	39.97.00	Comune Siurgus Donigala
25	19	1.00.00	Eredi Pirisi Luciano
25	29	56.27.20	Demanio dello Stato
25	30	00.04.40	Ente urbano
Ha complessivi		149.65.75	

Località “Monte Moretta- Padent'e Mardis”, agro di Siurgus Donigala:

Foglio	Mappali	Superficie Ha	Proprietario
27	6	16.17.90	Comune Siurgus Donigala
27	7	29.98.95	Comune Siurgus Donigala
27	8	61.35.10	Comune Siurgus Donigala
27	9	34.15.80	Comune Siurgus Donigala
Ha complessivi		141.67.75	

In fase di sopralluogo si è appurato quanto segue:

Le aree in questione, della superficie complessiva di ettari **291.33.50**, sono situate in regione collinare lungo il sub-bacino del Rio Mulargia facente parte del più ampio bacino del Flumendosa. Più precisamente l'area in località "Bellucci" costeggia la sponda SSW del lago Mulargia mentre l'area in località "Monte Moretta" è individuata a circa 1,5-2 km dalla sponda SUD del bacino artificiale del Mulargia.

La zona è caratterizzata da paesaggi collinari su metamorfiti del Paleozoico, con forte intrusione di roccia affiorante, suoli poco profondi e aridi su tutti i versanti e mediamente profondi e più freschi negli impluvi.

L'altitudine varia dai 540 metri del Monte Moretta (non incluso nei terreni soggetti a collaudo) sino al limite di piena del Lago Mulargia quotato a circa 250 metri.

Dal punto di vista fitoclimatico l'area si colloca a cavallo tra l'orizzonte mesofilo delle foreste di leccio e l'orizzonte termoxerofilo delle foreste di sclerofille sempreverdi.

I lavori di sistemazione idraulico-forestale hanno avuto inizio nei primi anni '60 tramite la piantagione di esemplari di pino domestico e, in misura minore, di pino d'Aleppo, su lavorazioni a gradoni con sesto d'impianto variabile a seconda delle pendenze dei versanti interessanti.

Nel corso degli anni l'originale impianto di conifere ha subito, a causa delle diverse situazioni edafiche, di stress climatici e di alcuni incendi che hanno interessato parte dell'area, una disomogeneità fisionomica che viene puntualmente descritta nel presente verbale.

Da visura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, recentemente effettuata, si è riscontrato che i mappali originari hanno riportato modifiche così come descritto nelle sottostante tabella che riportano lo stato di fatto.

Località "Belluci", agro di Siurgus Donigala

Foglio	Mappale	Superficie Ha	Proprietario
25	3	26.87.20	Comune Siurgus Donigala
25	5	0.69.60	Comune Siurgus Donigala
25	8AA	24.20.35	Comune Siurgus Donigala
25	8AB	0.60.00	Comune Siurgus Donigala
25	19	1.00.00	Eredi Pirisi Luciano
25	29	56.27.20	Demanio dello Stato
25	30	00.04.40	Demanio dello Stato
25	31 (ex 10)	39.97.01	Comune Siurgus Donigala
25	32 (ex 10)	00.00.44	Comune Siurgus Donigala



Procedendo da Est verso Ovest si descrive il soprassuolo mappale per mappale

Fg. 25 Mappale 3 - Situato nella propaggine più orientale dell'area denominata "Bellucci" il mappale si colloca a cavallo di un rilievo la cui sommità è posta a 367 metri d'altitudine. E' attraversato dalla strada comunale che dal paese di Siurgus Donigala conduce verso "l'imbarcadero" del lago Mulargia. Sulla sommità e su parte del versante occidentale è presente un residuo di impianto a pino domestico in buono stato fisiologico.

Degradando verso il lago, sia nel versante Sud-Est che in quello Nord-Est, l'impianto di conifere viene sostituito da macchia a lentisco e dell'olivastro, in forma non eccessivamente evoluta, ma con copertura a densità colma soprattutto nel versante Sud-Est dove la copertura si assesta su valori del 100%. La macchia è in grado di mitigare qualsiasi precipitazione meteorica. Nel versante a Nord-Est la macchia è meno affermata in considerazione della notevole rocciosità presente ma comunque con buone capacità regimanti. In entrambi i versanti, frammista alla macchia, sono presenti residui esemplari di pino domestico.

Fg. 25 Mappale 19 – Piccolo lotto di circa 1 ettaro, di proprietà privata, completamente intercluso all'interno del mappale 3. E' presente un residuo di impianto a pino domestico in buono stato fisiologico.

Fg. 25 Mappale 5 – Piccolo mappale collocato in un impluvio mantiene l'originaria copertura artificiale se pur con segni di affermazione della macchia a fillirea, olivastro e lentisco nelle aree in cui la copertura a conifere risulta meno densa. Il soprassuolo si presenta in buono stato fisiologico con ottima capacità regimante.

Fg. 25 Mappale 8AA – Ampio mappale a cavallo di un rilievo con diversi impluvi degradanti verso il lago. A seconda dell'esposizione possiamo notare differenze del soprassuolo che appare, come ovvio, più sviluppato nei versanti più freschi e meno evoluto nei versanti soleggiati. In linea di massima la composizione floristica è la medesima, ovvero una consociazione tra olivastro e lentisco maggiormente evoluta nei versanti freschi ove si riscontra la presenza anche di fillirea. Lungo la carrareccia che attraversa parte del mappale, ai confini col mappale 5, è presente una particella a sughera pura, meritevole di interventi di diradamento mirati all'eliminazione dei soggetti più aduggiati e sofferenti. Nella sommità del versante in trattazione la presenza del pino domestico è predominante con impianto su gradonatura. Nei versanti freschi perdura la presenza di pino domestico e di pino d'Aleppo se pur in maniera sporadica o a gruppi distribuiti a macchia di leopardo. La capacità regimante del soprassuolo è ottima nei versanti freschi mentre tende a scemare, a seconda del grado di copertura, nei versanti più aridi.

Fg. 25 Mappale 8AB – Mappale di circa 60 are, riscontrato nelle visure catastali, ma non identificato ne sulle carte catastali ne sul territorio.

Fg. 25 Mappale 31 (ex 10) – Mappale situato nei versanti meridionali del Monte Bellucci. Nel versante a Sud-Sud-Ovest sono presenti tracce evidenti di interventi di sistemazione idraulico-

forestale con presenza di gradonature in tutto il versante. Nella parte sommitale si riscontra la presenza di un rimboschimento misto, a file alterne nei gradoni, con pino d'Aleppo e sughera con roverella. la distribuzione è disforme con sesto d'impianto non più riscontrabile a causa dei diradamenti successivi all'impianto. Nelle aree più diradate la macchia si sviluppa in formazioni evolute con predominanza di olivastro, lentisco e fillirea. Nei versanti a Sud, degradanti verso il lago, si evidenzia una buona copertura della macchia, con densità intorno all'80% e presenza di solo lentisco e olivastro.

Sempre sulla sommità, sul lato Nord del mappale, si riscontrano i segni di un evento incendiario che ha quasi completamente distrutto l'originario soprassuolo artificiale. Si segnalano interventi successivi di risarcimento con pino, ginepro e leccio, effettuati a seguito del passaggio delle fiamme, che manifestano sofferenza a causa della perdurante siccità (solo il pino appare in buono stato fisiologico) Comunque il riaffermarsi della vegetazione naturale è discreto, con insediamento di lentisco e olivastro e presenza di sughera.

Fig. 25 Mappale 32 (ex 10) – il mappale è costituito da un fabbricato rurale.

Fig. 25 Mappale 29 – Il mappale risulta completamente sommerso dalle acque del lago Mulargia che col livello di massima piena ne lambisce i limiti superiori.

Fig. 25 Mappale 30 – Il mappale è relativo ad un edificio di servizio per le attività nautiche previste nel lago Mulargia.

Località “Monte Moretta- Padent’ e Mardis”, agro di Siurgus Donigala

Foglio	Mappali	Superficie Ha	Proprietario
27	6	16.17.90	Comune Siurgus Donigala
27	7	29.98.95	Comune Siurgus Donigala
27	8	61.35.10	Comune Siurgus Donigala
27	9AA	5.00.00	Comune Siurgus Donigala
27	9AB	29.15.85	Comune Siurgus Donigala

Complessivamente l'area si presenta con morfologie più accentuate con un susseguirsi di versanti e impluvi con pendenze medie intorno al 40%. E' riscontrabile la presenza di pascolo caprino, ovino ed equino.

Fig. 27 Mappale 6 – Il mappale presenta un soprassuolo abbastanza uniforme, a parte alcune evidenze rocciose e alcune chiarie, con una copertura a macchia mediterranea evoluta a olivastro, fillirea e leccio, con presenza di corbezzolo e lentisco, a densità colma.

Fg. 27 Mappale 7 – Si presenta con una parte sommitale, con acclività più dolci, che hanno favorito la cantierizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale. E' presente un impianto artificiale misto a sughera e roverella con densità colma (necessitante di diradamento). Al disotto dell'impianto artificiale si riscontra la presenza di vegetazione naturale a macchia mediterranea con prevalenza di fillirea. Sono presenti tare rocciose.

Fg. 27 Mappale 8: l'area si presenta, per la maggior parte, ricoperta, con densità eccessiva, da un bosco misto artificiale costituito da esemplari di sughera e roverella su gradonatura. La restante parte presenta il soprassuolo a macchia mediterranea termoxerofila a fillirea, olivastro e lentisco.

Fg. 27 Mappale 9AA e 9AB: l'area è caratterizzata dalla presenza di pino domestico coetaniforme, con alberi che hanno raggiunto il diametro a petto d'uomo di cm 35 circa e un'altezza media di circa 15 metri, a densità colma, impiantato con sistema a gradonatura, con un sesto d'impianto oramai non più identificabile. Adugiate e sottomesse alle conifere, si trovano radicati diversi soggetti di sughera, coetanee delle conifere, di scarso accrescimento. Nella parte orientale del mappale si riscontra la presenza di numerose tare rocciose e di ampie radure derivanti dal probabile fallimento dell'impianto non seguito da adeguati risarcimenti. In tale area vegeta, a macchia di leopardo, la macchia mediterranea a lentisco, fillirea e olivastro.

In ogni caso, su tutta l'area, il soprassuolo presente garantisce una buona attività regimante.

CONCLUSIONI:

Nel complesso è comunque possibile affermare che tutta l'area, sia con soprassuolo a conifere che a latifoglie, presenta una copertura riconducibile alla definizione di bosco prevista dalla L.R. n. 8/2016, e che i lavori di sistemazione, eseguiti a decorrere dal 1961, con progetto n. 12719 Archivio Cassa del 29/02/1960 approvato con provvedimento n. 1576/1568-B.M. della Cassa delle Opere Pubbliche per il Mezzogiorno, sono da considerarsi conclusi col soprassuolo forestale in grado di soddisfare le esigenze di sistemazione idraulico-forestale per cui i terreni sono stati temporaneamente occupati sia con l'impianto artificiale che, ove presente, risulta complessivamente affermato e sia con la vegetazione naturale che ha sostituito l'impianto artificiale ove questo non si è affermato.

Si può con certezza affermare, pertanto, che non sussistono condizioni determinanti l'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico salvo il verificarsi di eccezionali condizioni meteorologiche.

Considerato, pertanto, che sull'area, con esclusione dei mappali distinti al Fg. 25 mappali 29 e 30 in quanto il primo sommerso dalle acque del lago artificiale e il secondo relativo ad un edificio di servizio per le attività nautiche, verrà introdotto il Piano di Coltura e Conservazione ai sensi dell'art. 54 del RDL n. 3267/1923 e che, conseguentemente, l'area manterrà comunque il soprassuolo forestale esistente;

Visti gli artt. 50 e 53 del RDL n. 3267/1923 e l'art. 67 del RD n. 1126/1926, si dichiarano collaudati i terreni indicati nelle sovrastanti tabella e già sottoposti a lavori di sistemazione idraulico forestale.




Le aree oggetto del presente collaudo sono rappresentate negli allegati 1 e 2 costituenti parte integrale del presente verbale.

Il presente verbale è redatto in Cagliari in data 16.11.2017.

Comm. dr. Giovanni Pani

Comm. Leonardo Pilia

Assistente C. Roberto Rundini

Visto: **Il Direttore del Servizio**

Dott. Carlo Masnata





Il Comandante del CFVA

Dott. Gavino Diana



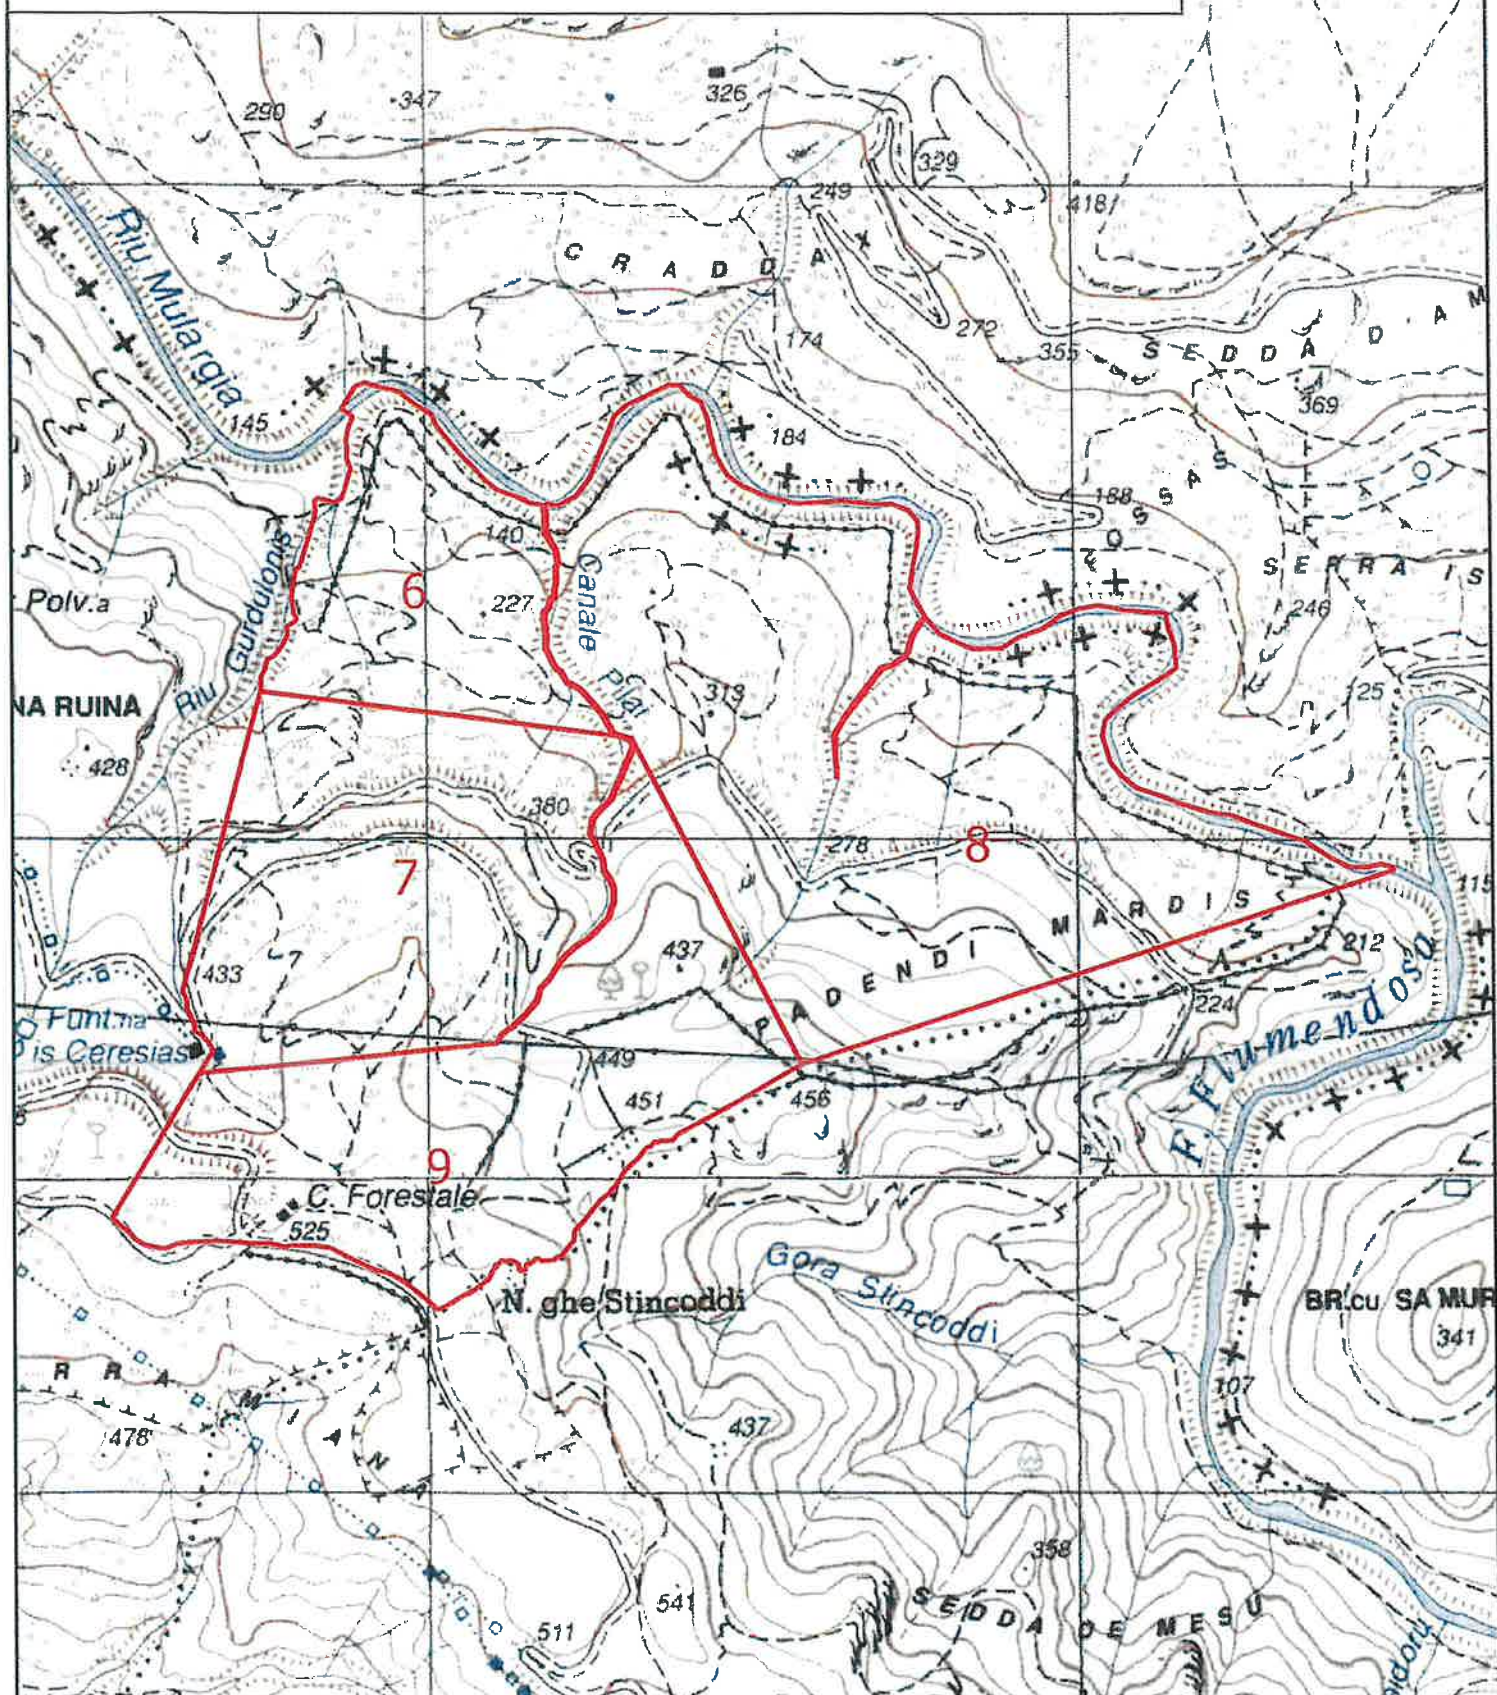


CORPO FORESTALE E DI V.A.
Ispettorato ripartimentale Cagliari

Comune di Siurgus Donigala - Loc. "Monte Moretta - Padent'e mardis"

Aree sottoposte a collaudo ai sensi dell'art. 53 del RDL n. 3267/1923

Allegato 2 al verbale collaudo del 14/11/2017





CORPO FORESTALE E DI V.A.
Ispettorato ripartimentale Cagliari

Comune di Siurgus Donigala - Loc. "Bellucci"

Aree sottoposte a collaudo ai sensi dell'art. 53 del RDL n. 3267/1923

Allegato 1 al verbale collaudo del 14/11/2017

